

Szczecin 2016

nr dyplomu 1008  
i elementów architektonicznych  
mgr konserwacji rezydencji  
Miroslawa Koutny-Giedrys  
Opracowali:



willy przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie  
Program prac konserwatorskich - remontu elewacji

Willa położona w centrum Szczecina przy najszybszej reprezentacyjnej ulicy w swoim czasie, obecnie Wojska Polskiego 72. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A -844, dec.DZ-4200/2/98 z dn. 30.06.1998r.

Budynek powstał w latach 1910-11, stanowi przekład modernistyczny, wolnostojącej willi z elementami neobarokowymi detalu.

Jeśli to obiekt o dużej wartości historycznej, z uwagi na urozmaiconą bryłę z zachowanym wystrojem zaradnym na zewnątrz jak i wewnętrzny, architektoniczne wykonalne technikami odśtaniająca spodnie warstwy tynku i mur ceglanego. Na zewnątrz zachował się w wielu miejscach spłekania i zielonej przeszbarwienia (glony, mchy), tynk zakończyły ciemnymi, miejscami czarnymi nowoczesnymi. Tynk naprawiany lokali - pokryty cienką warstwą w formie tynku, tzw. baranek. Baranek wykazuje miejscowościowe zasolenie tynku, co w miejscu jest odparzony, odstaje od muru, jest pełni ich stan zachowania - tynk w tym przypadku próbki nr 1 /partz badania/. oddaje w pełni ich miejscu zasolenie tynku, co w tynku spłekanie spłekania, rysy i ubytki pozostały miejscami zasolenie zakończyły baranek. Występujące spłekania, rysy i ubytki pozostały miejscami zasolenie zakończyły baranek. Na elewacji frontowej zachowany się resztki wczesnoj tynku, zdrobniałej roślinności. Na bluszczu. Powierzchnia tynku pomalowana w wielu miejscach farbami typu graffiti.

Wieżka częściowo zniszczona uszkodzeniami. Występują spłekanie spłekania i ubytki, zaprawa jest bardzo słaba, kataszofalnym. Występują spłekanie spłekania i ubytki, zaprawa jest bardzo słaba, miejscami okleiną, na obecnoscie soli zasartej w zaprawie, wykazują znaczne obciążenia solami. Powierzchnia detalu pokryta w wielu miejscach czarnymi skoruplastycznymi nowoczesnymi. Nawarsztwienia i zasolenia spowodowane stabilnością struktury a konsekwencji zniszczenia ostatecznie wierzchnie warstwy, co doprowadziło do zniszczenia im uszkodzonych poszczególnych fragmentów jest zrozumiona.

Portyk /wysokiej znaczenia w stylu kamieniu, nieznanego powierzchniowym zniszczeniem i zapadzonym, w dobrym stanie, opracowany metodą rytownią. Daszek nad wejściem i schody prowadzące do ogrodu wraz z cokołami, cementowymi, pokryte zaspadzonymi i głonami, zaprawa miejska spłekana, z ubytkami. Balustrada schodów ogrodowych cegła została balustrada i piętra balkonu zniszczenia tynku.

W oknach elewacji /w tym okna piwniczych/ w formie karty, metal ulegał korozji.

## Stan zachowania obiektu

Budynek murowany z cegły, tynkowany. Detale architektoniczne wykonalne technikami budynku, spłekanie i mur ceglanego. Na zewnątrz zachował się detal architektoniczny, metloplastyczna balkonów, stolarka okienna i drzwiowa.

Wystrojem zaradnym na zewnątrz jak i wewnętrzny, architektoniczne wykonalne technikami budynku, spłekanie warstwy tynku i mur ceglanego. Na elewacji zachował się w wielu miejscach spłekania i zielonej przeszbarwienia (glony, mchy), tynk zakończyły ciemnymi, miejscami czarnymi nowoczesnymi. Tynk naprawiany lokali - pokryty cienką warstwą w formie tynku, tzw. baranek. Baranek wykazuje miejscowościowe zasolenie tynku, co w miejscu jest odparzony, odstaje od muru, jest pełni ich stan zachowania - tynk w tym przypadku próbki nr 1 /partz badania/. oddaje w pełni ich miejscu zasolenie tynku, co w tynku spłekanie spłekania, rysy i ubytki pozostały miejscami zasolenie zakończyły baranek. Występujące spłekania, rysy i ubytki pozostały miejscami zasolenie zakończyły baranek. Na elewacji frontowej zachowany się resztki wczesnoj tynku, zdrobniałej roślinności. Na bluszczu. Powierzchnia tynku pomalowana w wielu miejscach farbami typu graffiti.

Stan zachowania tynku oraz detalu architektonicznego na elewacjiach jest bardzo złym. Tynk

jeśli na znacznych powierzchniach odparzony, odpada dużymi partiami od elewacji, kruszy się i

odstaniająca spłekanie warstwy tynku i mur ceglanego. Na elewacjiach widać częściowo spłekanie spłekania i zielonej przeszbarwienia. Na zewnątrz zachował się w wielu miejscach spłekanie spłekania i zielonej murce. Tynk naprawiany lokali - pokryty cienką warstwą w formie tynku, tzw. baranek. Baranek wykazuje miejscowościowe zasolenie tynku, co w miejscu jest odparzony, odstaje od muru, jest pełni ich stan zachowania - tynk w tym przypadku próbki nr 1 /partz badania/. oddaje w pełni ich miejscu zasolenie tynku, co w tynku spłekanie spłekania, rysy i ubytki pozostały miejscami zasolenie zakończyły baranek. Występujące spłekania, rysy i ubytki pozostały miejscami zasolenie zakończyły baranek. Na elewacji frontowej zachowany się resztki wczesnoj tynku, zdrobniałej roślinności. Na bluszczu. Powierzchnia tynku pomalowana w wielu miejscach farbami typu graffiti.

1. Wyprawy tylnarskie / elewacyje /
2. Wszystkie niepotrzebne elementy okałlowanii usunąć z elewacji, potrzebne okałlowanie tynku / względny bezpieczestwa/.
3. Usunięcie odporzonych, skorodowanych zabezpieczeń np. rurki ostnowowej.
4. Miejsca, które zostają zaatakowane prze głony, porosły, grzyby zabezpieczenia przy zanacza części tynku, zwaszczą od strony tylnej elewacji/.
5. Usunięcie spoin pomiedzy cegłą na głebokość do 0,5 - 1 cm.
6. Usunięcie soli w miejscach występowania w kwiłtow, szcottkami nierezewnymi na sucho.
7. Wymina ostatecznie stopnia zasolenia zabięg odsalania bieżące powtarzany.
8. Prac, w zależności od stopnia zasolenia zabięg odsalania bieżące prowadzona tych samych miejscach. Wyński badań będą dodane dalszej analizie w trakcie prowadzenia kolejnego badania po wykonanym procesie odsalania (3 krotnie odsalanie cegły), wynonac wyciągnięcia oktaudu. Miejsca pobrania próbek oznaczyc na inventarzacji konserwatorskiej. Wykonanie zabięgu okałtu /oktady z ligniny / wody destylowanej /3 x/, pozostawienie do całkowitego procesu 1:6 lub oktady z ligniny / wody destylowanej /3 x/, pozostawienie do całkowitego wykonanie zabięgu odsalania /cegły/ - oktady odsalające z bentonitem /plasku szkarskiego we wyciągnięciu wykonane badania stopnia zasolenia cegły a następnie w oparciu o uzyskane wyniki.

## Program prac konserwatorskich

Wokół obiektu opaska cementowa, miejscami spękana. Pokrycie dachowe – biały miedziany, cynkowany, PCV / cynkowane elementy ulegają korozji/. Wykonanie m.in. z białej miedzianej, cynkowanej, PCV / cynkowane elementy ulegają pokrycie dachowe przegladnięć, odkurzanie na rąbek stożacy, oświetlenia biały charakter. Miejsca odsłonięta skorodowana metalowa konstrukcja. Na posadzka wstępco płytki ceramiczne / prawdopodobnie pod nim występuję posadzka lastrowa/. Elementów okałlowania widoczna na zewnątrz. W parti balonów zaprawa uszkodzona, na elewacjach występują ślady po montowanym tablicach, uchwytyach i kabach. Części elementów okałlowania widoczna na zewnątrz. W parti balonów zaprawa uszkodzona, na elewacjach występują ślady po montowanym tablicach, uchwytyach i kabach. Zachowano się jedno skrzynie z aluzji oraz hak po zaliżaszczy. Kilkoma warstwami farb. Występują drobne ubytki drewna. Stołarka drzwi wejściowej pokryte portyku po konserwacji. Drewniany okap i drewno lukarn pokryte tuszczą się farba. Drewno oryginalne stołarki drzwiowe i ozdobne karty / z elewacji bocznej/, pokryte zuchowaninem oryginalnych podziałów. Stołarka wymana konserwacji, w zależności od stanu zachowanego, wymany na nową, z wymianą stołarki oryginalnej. Stan techniczny stołarki określony średni, miejscami malowanej - w stanie średnim i złym. Stołarka określona z wyjatkiem kalku okien oryginalna, drewno pokryte kilkoma warstwami farb olejowych. Stan techniczny stołarki określony średni, miejscami malowanej - w stanie średnim i złym.

15. Hydrofobizacja tykow preparami Funcosil SNL firmy Remmers.  
 faktycznie zgodnie z oryginalnym / zaprawy mineralne firmy Optolith/.  
 mineralne, poprzec modyfikacj kruszawa i dodatki pigmentow do zaprawy opracowane  
 Uzupełnienie drobnyc uptyku w sztucznym kamieniu / portyk wejściu / - w zaprawie  
 piasku" (1)  
 wapienne z dodatkiem materiałów lastycz / gliny / kruszawa z dobrze wyselekcjonowanego  
 Badanie próbki tykau z elewacji tylnej / czesci cokołowej elewacji frontowej to zaprawy  
 mili, wykonańe były na wyselekcjonowanym, sredniozaryniastym kruszawie.  
 skali, wykonańe w trakcie sporządzania zapraw tykarskich. Tykau podkładowe nie zawierały  
 wodzic, co nie wyklucza, że do zaprawy użyto rownej zmielonego wapienia oraz dodatku  
 starannie, na zgranicowanym piasku z dodatkiem mili, tykau te cechuje wysoka nasiąkliwość  
 na spowite wapiennym z kruszawem kwarcowym, to tykau ozdobne, wykonańe z bardzo  
 "Z przeprowadzonych badań tykau wylka, że wierzcina warstwa tykau sporządzona była  
 gwarantuje naprawianie do oryginalu a warstwa zachowuje trwałość.  
 metoda nadmuchiwania powietrznioowego mili lub szkla na wiązak zaprawę, co  
 aby przywrócić polskowość warstwy tykau zwiarciażyc szkło lub mili, stosując się  
 konserwatorski.  
 Należy wykonać próbę tykau podkładowego i zewnetrznego do zatwierdzenia przed nadzór

wypałacz, kolor, faktura)  
 lub wykonańe tykau na budowie w oparciu o przeprowadzone badania (spoiwo,  
 z dobraniem odpowiadającego kruszawy, naprawiając do tykau oryginalnych  
 b) tykau zwiarciażowy - Optosan FeinPutz - 1,0 - 1,5 cm  
 skurczu - Optosan RenoPutz, grubość warstwy - 1,5 cm  
 a) tykau podkładowy, materiał wapienny-trasowy o dużej paroprzepuszczalności i niskim  
 13. Wykonańe nowych tykau - uzupełnienia:  
 12. Zmycie wody muru z kurzu, pytu przed tykowaniem.  
 mechaniczny. W miarę potrzeby wzmacniać tykau KSE 300 E firmy Remmers.  
 11. Oczyszczanie dobrze zachowanych tykau, trzymającą się z podłożem z zanieczyszczeń  
 Helifix.  
 z wózków węglowych np. CarboDur firmy Skra lub szkawanie muru w systemie Brut Saver lub  
 10. W przeprowadzonych próbach konstrukcyjnych - wzmacniające sciany, wklejenie taśm  
 kalk Verpressmörtel - iniekcja ciasnienia.  
 9. Wyprzetem Funcosil Steinfestiger 100 lub 300 firmy Remmers.  
 8. Wzmocnienie oslabionych strukturalnych cegieł / mniejszystwo stopniem zniszczenia/

1. Przed przygotowaniem do prac wykonywania inwentaryzacji detalu architektonicznego / rysunkowa i fotograficzna/.
2. Wstępne wzmacnianie osypujących się mlejscach zaimpernować preparatem hydrofilnym. Partie ostabione strukturalne, wymagające sie mlejsc preparatem hydrofilnym. Partie ostabione 300 E Remmers.
3. Oczyszczanie detalu z zabrudzeń, doczyszczanie mechanizmów z użyciem parowniczki, mikropłaskarki i rozpuszczalników/wykonywanie prób zmiekkaczających nawarstwieńia/.
4. Odsalanie detalu – okładły z ligniny i wody desztolowanej, po 3 krotnym osalaniu wykonywanie badań laboratoryjnych / te same mlejscaka które są wskazane w badaniach – Raport z badań tyt. .... 2016r. /.
5. Wzmocnienie strukturalne zaprawy jak w pkt. 2. W przypadku niezadowalających efektów wzmacniania, niektóre z elementów zostaną zrekonstruowane, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami.
6. Iniekcje wzmacniające w mlejscach spękań i rozwartwieli pomiedzy podłożem a rozwartwioną zaprawą, iniekcje z zaprawy Optosan Trassoljekta.
7. Uzupełnienie ubytków na bazie zapraw mineralnych, dobranych do oryginalnej zaprawy /kolor, struktura, spławo/.
- W przypadku rekonstrukcji brakuujących elementów, wykonywanie ich „z ręki” na mlejscu, za pomocą zapraw Remmers Grob-! Feinzuemortel lub jako odlew, z wczesniejszym wyciąnaniem formy kauczukowej z elementu oryginalnego, z użyciem Remmers Stuckmörteli następuje przytwierdzenie w mlejscu przeszczepu.
8. Hydrofobizacja detalu Fungosil SNL firmy Remmers.
9. Przy zegarze odrzewieniu wskazówkami metodą mechaniczną i zabezpieczenie preparatem na rzeź, farba Nioxide lub Hammerite, a następnie pomalowanie farba wierzchnią do metali w kolorze grafitowym lub czarnym.
10. Mlejscą, które zostają zatakowane przeblony, porosły, grzyby zdejmując przy pomocy preparatu Preventol RI 80.
11. Oczyszczanie tynków i schodów zanieczyszczanych powierzchniowych przy pomocy wodą, parą wodną pod ciśnieniem z doczyszczaniem mechanicznym.
12. Uzupełnienie ubytków i schodów cmentowymi zaprawami / cement B-52/ z dodatkiem kruszywa, dobranie uzupełnienia pod względem faktury i kolorystyki do oryginalnych elementów. W przypadku nakładania warstwy uzupełniającej grubość nit 1 cm, należy pod schodów cmentowymi natóżycz warstwe szczepią do betonu. Naprawa krawędzi stopni zaprawą przy pomocy epoksydowej zaprawy naprawczyj Indufloor-IB 4010 firmy Schomburg. Do uzupełnienia drobnego ubytków można zastosować najpierw Betofix KB jako warstwę szczepią a następnie Betofix R 4.
13. Uzupełnienie ubytków tynku w zaprawie mineralnej dobranej kolorem i strukturą do oryginalnej zaprawy, podobnie jak tynki elewacji.
14. Uzupełnienie ubytków schodów cmentowymi zaprawami / cement B-52/ z dodatkiem kruszywa, dobranie uzupełnienia pod względem faktury i kolorystyki do oryginalnych elementów, W przypadku nakładania warstwy uzupełniającej grubość nit 1 cm, należy pod schodów cmentowymi natóżycz warstwe szczepią do betonu. Naprawa krawędzi stopni zaprawą przy pomocy epoksydowej zaprawy naprawczyj Indufloor-IB 4010 firmy Schomburg.
15. Hydrofobizacja powierzchni preparatem Fungosil BL firmy Remmers lub Protect Guard szczepią a następnie Betofix R 4.
16. Hydrofobizacja powierzchni preparatem Fungosil BL firmy Remmers lub Protect Guard szczepią a następnie Betofix R 4.

## II. Detal architektoniczny

## III. Tynki i schody od ogrodu

## IV. Stolarzka drzwiorowa i okienka

1. Demontaż skrzyni drzwiowej, furtyny konservowane in situ.
  2. Oczyszczanie drewna i metali z powłok farby metodą chemiczną-mechaniczną przy pomocy preparatu np. Remosol, Scanisol, cyklin.
  3. Uzupełnienie ubytków drewna - leki z drewna dobrane do oryginału /drewno sosnowe/, drobne spłekania - szpacjówka akrylowa do drewna - Syntrol. Klejenie fielków przy pomocy kleju poliuretanowego 66 A firmy Soudal.
  4. Gruntowanie drewna pod malowane - grunt do drewna Dekorall.
  5. Szlifowanie powierzchni drewna papierami śliczonymi.
  6. Zabezpieczenie metali farba antykorozyjna Lonikor - Polifarb.
  7. Malowane drewna farba akrylowa do drewna - Tikkurila Pinja zgodnie z badaniami.
  8. Malowane klejki do metali firmy Beckers.
  9. Wtórne klamki i szyldy zdemontowane, zamontowane stylizowane na oryginał.
  10. Stolarzka okienka po ocenie stanu zachowanego do dalszej renowacji lub wymiany na nową zgodnie z zachowanym oryginalnym podziatom/drewnianą.
- V. Drewniane elementy konstrukcji dachów – okapy, zaużże, okna lukarnowe**
1. Oczyszczanie drewna z resztek tuszczacych się farb metodą mechaniczną /cykliny, szkliwierki/.
  2. Fekowanie i kitorwanie ubytków – kit trocinowy firmy Remmers, drewno sosnowe, klejenie na klej akrylowy odporny na warunki atmosferyczne – wligoc.
  3. Ochrona drewna owadami / owady/ - preparat Hylofox Q. Aftax oraz ogniem preparat HolzProfi.
  4. Pomalowanie drewna zgodnie z projektem farbami do drewna na zewnątrz np. firmy Tikkurila.
  5. Zrekonstrowanie brakujących zaużżej zgodnie z zachowanym elementem na elewacji zachocone i pomalowane zgodnie z projektem.
- VI. Elementy stalowe – oryginalne karty, balustrada, hakki po zaużżach, elementy odświeżające zbrojenia balkonów /remont balkonów/**
1. Zdemontowane wtrysmych krat i balustrady schodów ogrodowych, okiennych i balkonowych i zastąpienie ich elementami dobrymi do obiektu historycznego.
  2. Oczyszczanie metali z nawarstwień korozjiowych oraz przemalowanie metodą piaskowania.
  3. Zabezpieczenie metali farba antykorozyjna Noxyd.
  4. Należenie powłoki barwnej na metal wedle projektu.
  5. Montaż nowych krat na kęf z żywicy epoksydowej Maxepox Bond lub Multibond 1102.
  6. Elementy odświeżające zbrojenia balkonów - metalowe konstrukcje od spodniej części balkonów, po usunięciu tynek na leży oczyścić z rdzy metodą mechaniczną a następnie zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym Sikla Ferrogard 903 firmy Sikla. Na spodnie zabezpieczyciły balkonów natyczyc warstwę tyuku gąbkowego.

12.09.2016  


Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim - ustawą z dnia 04.02.1994r.

Zmiany przygotowanych technologii należy konsultować z nadzorem konserwatorskim.  
 Baumit, Coverax, Tubaag.  
 W sprawach profesjonalnych przygotowy do konserwacji zabytków np. Optolit, Remmers,  
 Do konserwacji elewacji mozaika stosowac przygotaty zamienne w obrębie firm posiadającej

Prace prowadzone pod nadzorem konserwatora technologa.  
 Konserwacji obiektów zabytkowych.  
 Ze względów na specyfikę prac, robót winna wykonywać firma posiadająca doświadczenie w


Konserwacji zabytków, z cegły licowej zostaną poddane ocenie przed komisarza.  
 Ujędecholice nie oplatać bieżarskich i rur spustowych – biecha cynkowo-titanowa, patynowaną.  
 2. Wyliana zniszczenia obrobek bieżarskich, rur spustowych, parapetów i pokrycie daszka, wykonyć z bieżcy cynkowanej / węsicle głocone/ na biechę cynkowe- tytanową, patynowaną.  
 1. Dach kryty biechą miedzianą w rabe k stojacy. Należy dokonać oględzin dachu i ocenić, czy istnieje potrzeba lokalinych napraw. Miejscami opierzeniami bieżarskie wykonać z biechą miedzianą są zdeformowane, należy je wymienić.

## VII. Obróbki bieżarskie

- Wykonać konieczne do spływu wody spadki.
- Wyproduować przeklejona ceramika materialem np. Tubaag Pfaster-Fugenmortel konserwatorem Zabytków).
- Superflex 1 (plastik ceramiczny) na klej Plastikol KM Flex na wyschniętej izolacji z materiału polozenie plutek ceramiczny na klej Plastikol KM Flex na wyschniętej izolacji z materiału pokryć całą powierzchnię dwiema warstwami folii Superflex 1.
- Przykleić na styk ścianą/taras tąsmę uszczelniającą Superflex 50/3 za pomocą folii Superflex 1.
- Zagrunutować podłożę materiałem Euronan TG 2.
- b/ lub technologii Determann w g. Kolonosći:
- a/ mineralna, elastyczna np. 2 x AQUAFIN 2K (SCHOMBURG)
- Izolacja przeciwwilgociowa bieżonów posadzki do rynien / wykonać konieczne do spływu wody spadki/ .
- 7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej , wykonać nowe posadzki oraz odwodnienia

I-3. Detal, stan zachowania: czarne nawaśtwienia, zaprawa bardzo osłabiona, uległa zniszczeniu

3.

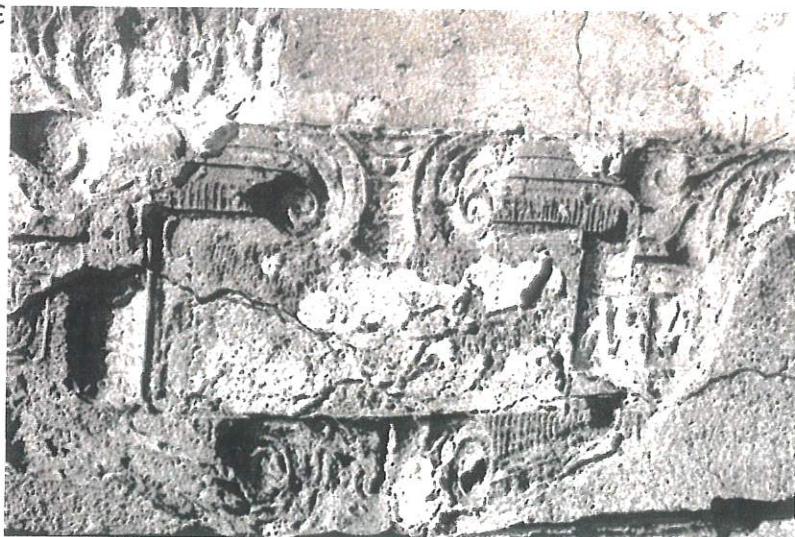

2.





1.



VIII. Dokumentacja fotograficzna – stan zachowania

4. Drewniany okap – zniszczenia farby. 5. Fragment elewacji – wczepiona w tynek roślinośc, zniszczenia tynku.  
6. Fragment elewacji frontowej – zniszczenia i zniszczenia tynku.

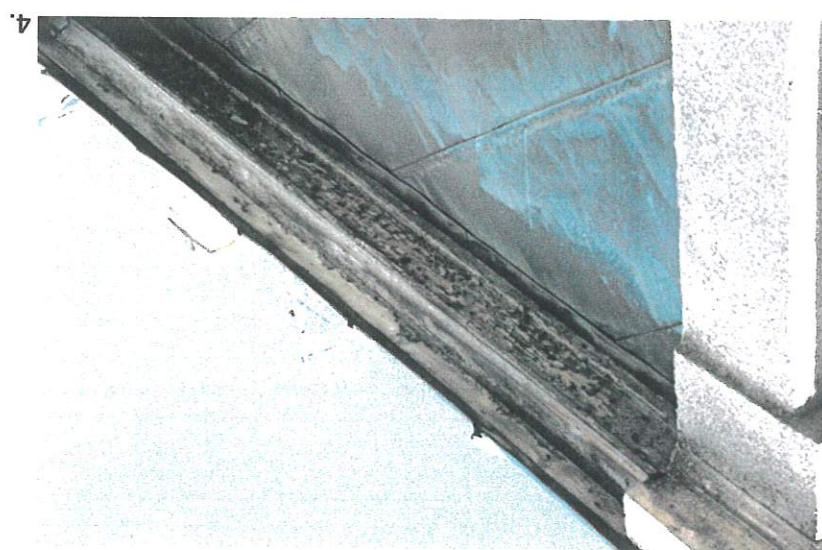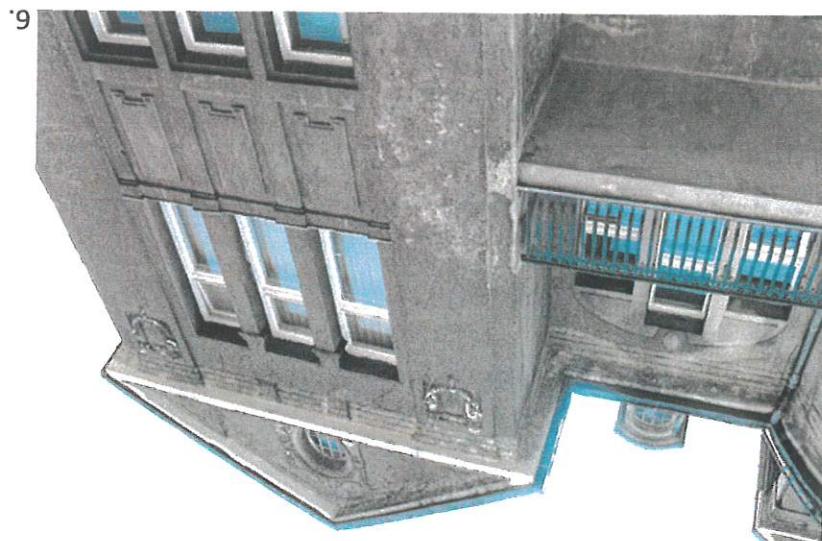


9. Stolarka okienna, pokrycie dachu blachą miedzianą.

9.



8. Fragment zachowanej okiennej żaluzji

8.

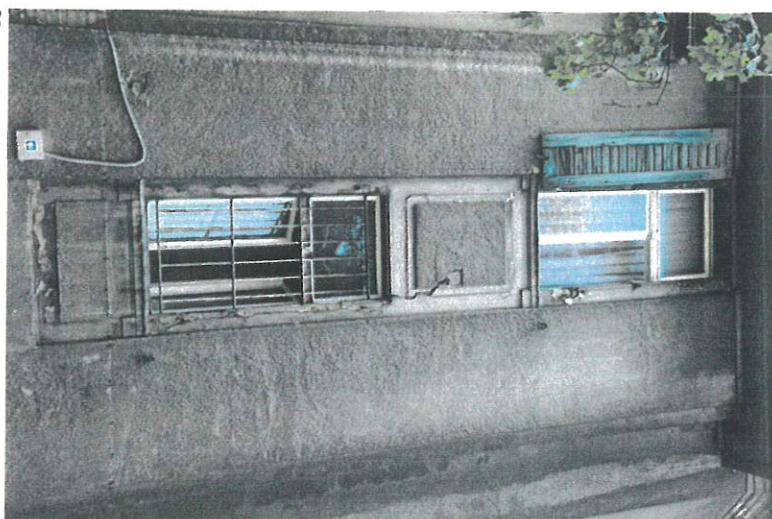

7. Tynek dwuwarsztowy - podkładowy gładki i wierzchni fakturany

7.



11

12. Elewacja frontowa, okno piwnicy / uszkodzony tynek.

12.



11. Portyk wejściowy – sztuczny kamień, korozja opierzona daszku i rur spustowych.

11.




10. Elewacja frontowa, stolarzka okienna.

10.



15. Elewacja tylna, uszkodzenia tylnego.

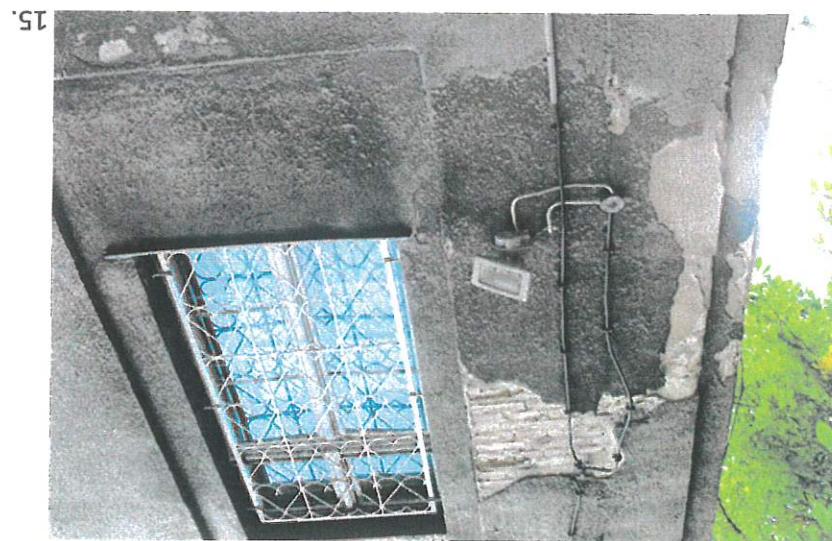

14. Elewacja tylna, zabudowa balkonu i pietra oraz wtornie karty.



13. Schody prowadzące do ogrodu /uszkodzenia tylnego w cokole/.



1. Zalecenia konserwatorskie do remontu i docieplenia willi przy ul. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie z dnia 2.06.2016r.
2. Raport z badań tynku ul. Wojska Polskiego 72, Szczecin z września 2016r.

W związkach z przedlozonym zakresem robot oraz ze wzglèdu na bardzo duze warstwy  
 zabytkowa obiekta jego remont powinien zakładaæ utrzymanie i przywrócenie  
 wyposażenia wewnętrznego. Poradlo przy remoncie i docieplenie wewnętrznego  
 na pełnym zachowaniu elementów historycznego wystrój wewnętrzny  
 oryginalnej formy willi. Działalna konserwatorsko-remontowe musza byæ oparte  
 moze jedynie profesjonalnych, w tym dylekcyjnych, na aktualne potrzeby pomieszczenia.  
 remontu i modernizacji, m.in. rezygnując z oryginalnych założu okiennych (były  
 dodañkowe wprowadzone zmiany wewnętrzne obiekta, podktowane kolejnymi  
 poważną zmianą były zamutowane balkony pliwusze do elewacji tylnej,  
 w której liczbę otworów wprowadzono nowe balkony pliwusze wescia ogrodowego.  
 Ponadto zamontowane nowe klaty okienne, wymieniono stolarkę okienną  
 okiennice, z wyjątkiem skrzyni na elewacji zachodniej od strony ul. Mickiewicza.  
 pokryje dodatkowa, ciernka warstwa tynku, jednosceniczne usunięto drzewiny  
 architektoniczny na elewacji. W okresie powojennym elewacji budynku zostały  
 superpozycja, metaloplastyka balkonów, detali plastycznych i  
 bogata stolarka klatki schodowej oraz wewnętrzne portale z polichromowanymi  
 płytami ceramicznymi oraz kamienne arkady na scianach i podłodze, stukatery,  
 wystrój wewnętrzny wyprowadzony na balkon, w tym: stolarka okenna i dzwona,  
 zabytków. Do czasów współczesnych zachowana siedziba lossie elementów  
 obiektu posiada bardzo dużą wartość zabytkową, powtarzona przez jednostu  
 z najbliższego reprezentacyjnego clagów uliczych mieszkańców – al. Wojska Polskiego.  
 Willi z elementami neobarokowymi, gmach jest ujęty wewnętrzny przy jednostu  
 budynek powstał w latach 1910-11 i stanowi przykład wolnostojącego, modernistycznego  
 wpisana do rejestru zabytków pod nr A-844, dec. DZ-4200/2/Q/98 z dn. 30.06.1998 r.  
 Upoznajmy się z wille przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie jest

Dotyczy: zalicenia konserwatorskie do remontu i docieplenia willi  
 przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie

Nasz znak BMKZ-S.4126.371.2016.MJ  
 UNP: 31810/BMKZ-II/16

Aleksandra Wachnicka  
 ul. Szwinskiego 2A/1 p.  
 Pan  
 70-236 Szczecin

Szczecin 2016.06.02



BEOTEST POLSKA Sp. z o.o. ul. Chmielowskiego 13, 70-028 Szczecin; NIP PL 955-214-79-35, REGON 320120073; Sąd Rejonowy Szczecin-  
Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowej Rejestracji Sądowej KRS: 0000242879; Wysokość kapitału zakładowego:  
100000,00 zł;

Szczecin, wrzesień 2016

inż. Paweł Kościuk  
BETOTEST POLSKA Sp. z o.o.  
LABORATORIUM BUDOWLANE  
BETOTEST POLSKA Sp. z o.o.  
Spółka z o.o.  
ul. Chmielowskiego 13  
70-028 Szczecin  
NIP 955-214-79-35  
REGON 320120073 KRS 0000242879  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA TECHNICZNEGO  
inż. Paweł Kościuk  
Kościuk


Autor opracowania:

Zamawiający: C+HO AR s.c. Rachwałiska A., Wachnicki P.

## ul. Wojska Polskiego 72, Szczecin RAPORT Z BADAN TYNKU

Laboratorium badawcze certyfikowane przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu

PC 002 - LB

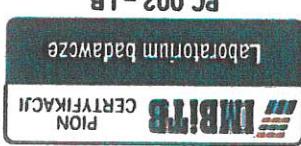


tel. 91 431 44 66, [www.betotest.pl](http://www.betotest.pl); [www.bartek.pl](http://www.bartek.pl)

ul. Chmielowskiego 13, 70-028 Szczecin

BETOTEST POLSKA



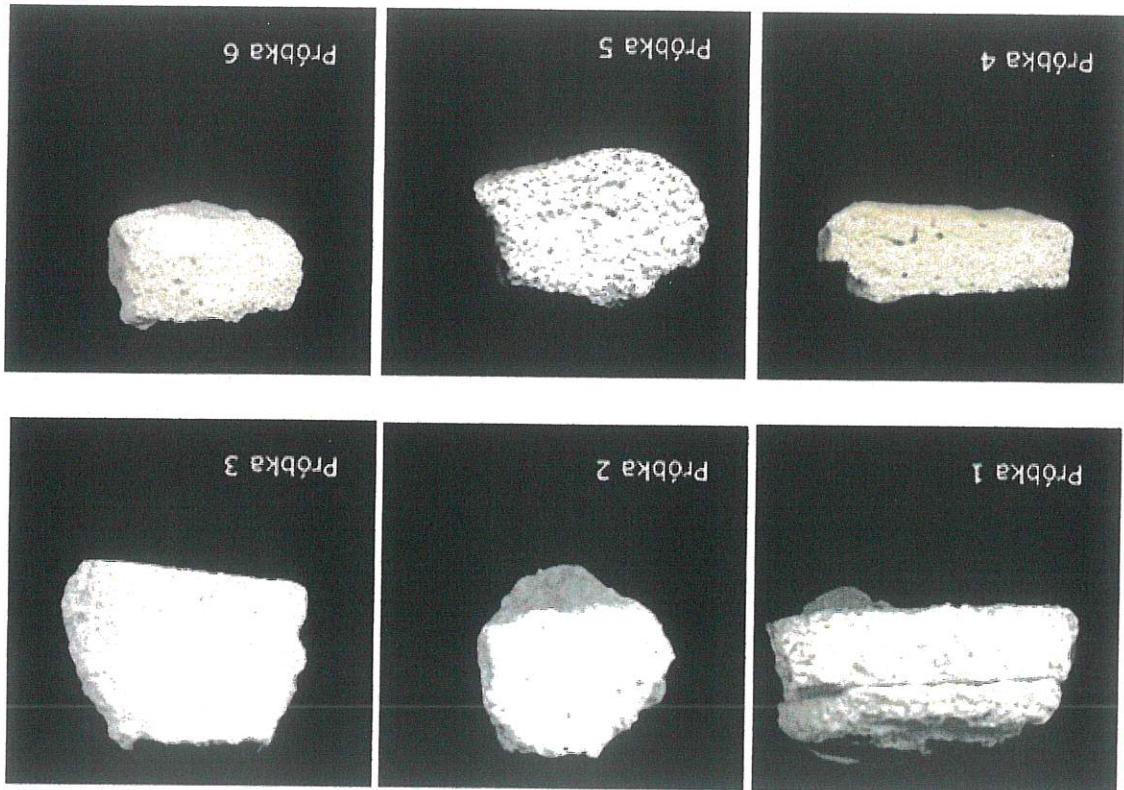

- bardenie zasolenia tynku.
- okrzeslene skladu tynku w pobranym probkach,
- pobrane tynku z 6 wyznaczonych lokalizacji,

Zakres prac oraz opracowania obejmuje:

Celem opracowania jest okrzeslene skladu zaprawy oraz jej zasolenia.

w Szczecinie.

Przedmiotem opracowania jest tynk zasadowy sile na budynek przy ul. Wolska Polskiego 72

## 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

reprezentujacego firme C+HO AR S.C.

Opracowanie przygotowane na podstawie zlecenia Pana Pawla Wachnickiego,

## 1. Podstawa opracowania

Badania skladu tynku przeprowadzone metodą wtryskiwania w rozтворze kwasu solnego. Po zakochaniu reakcji oddzielono i ozaczono ilościowo części nierozpuszczańskie w kwasie oraz okreslono masę frakcji pełtowej (przechodzącej przez siłę o boku oczka 0,1 mm). Wykonać zapraw poddano badaniom w świetle obiektywu mikroskopu stereoskopowego.

Oznaczenie soli rozpuszczalnych w wodzie wykonać metodą ekstrakcji w wodzie destylowanej z wysuszonego i zmiełonego materiału. Pomiar przewodnicząca elektrolitycznego wykonać po przesączaniu zawiesin w konduktometrze/pH-metrze typu CPC-551 firmy Elmetron. Analizę jakościową przeprowadzono metodami mikroskopowymi z oparowanego do niewielkiej objętości roztworu.

### 3. Metodyka badań

numer	opis makroskopowy	reakcja z 2M HCl		
		nasiąkliwość	w wodzie	intensywność stan zaprawy
1s	spondylia zaprawa grubosciami 8 mm, bezbarwne, niezbyt mocne	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	12,7
2w	wierzchnia spondylia zaprawa grubosciami 10 mm, bezbarwne, niezbyt mocne	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	11,4
2s	spondylia zaprawa grubosciami 25 mm bezbarwne, niezbyt mocne	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	18,8
2w	wierzchnia spondylia zaprawa grubosciami 15 mm bezbarwne, niezbyt mocne	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	18,2
3	zaprawa bezbarwna grubosciami 12 mm, staba	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	16,0
4	zaprawa bezbarwna grubosciami 15 mm, jednorodna, mocna	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	12,5
5	zaprawa bezbarwna grubosciami 20 mm, mocna	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	16,7
6	zaprawa bezbarwna grubosciami 25 mm, mocna, z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	z wydzieleniem CO <sub>2</sub>	rozpadła się	15,5

Tabela 1. Opis makroskopowy próbki tylnków

wartsawy, pozostające próbki numer 3, 4, 5, 6 były jednowarsztowe.

Dwuwarsztowe próbki tylnków numer 1 i 2 rozdzieliły, poddając analizie poszczególnie

#### 4.1. Badania składu tylnków

##### 4. Wykłady badan

Nr próbki	% ilość części nierozpuszczalnych w HCl	w tym główny składnik wy pełniacza do wypełniania	inne składniki społw. kruszycowe frakcja pełniaca	spółwo						
				w tym główny składnik wy pełniacza do wypełniania		inne składniki społw. kruszycowe frakcja pełniaca		w tym główny składnik wy pełniacza do wypełniania		
				1s	2w	3	4	5	6	
1s	wapienne	80,0	16,0	20,0	1:4	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy ceramicz- ne, okruchy szkła mikra, nierzidentyfiko- wane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	Kwarc o barwie zielonawej śred- nioziarnistej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe
2w	wapienne	71,0	9,0	29,0	1:2,5	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	
3	wapienne	72,5	8,5	27,5	1:2,5	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	Kwarc rożnicy wile- kowane minerały cie- mne, okruchy krzemia- nowe	
4	wapienne	80,0	19,5	20,0	1:2,3	Kwarc średniozaro- nisty, średnio obto- czony, dobrze odto- czony, szkło odto- czony, dobrze odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc średniozaro- nisty, średnio obto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc średniozaro- nisty, średnio obto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc średniozaro- nisty, średnio obto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony
5	wapienne	73,0	9,5	27,0	1:2,5	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony	Kwarc o rożnicy wilekowanej, z grzybkami, stabo czy, dobrze odto- czony, szkło odto- czony, szkło odto- czony
6	wapienne	90,0	10,0	80,0	1:4	Kwarc z przewaga- jącej kremu, glaukonit- owej, okruchy krzemia- nowe	Sredniozarośnięty skalenie, nierzidentyfiko- wane minerały cie- mne, glaukonit, cimen- ne, okruchy skaf- itowe	Sredniozarośnięty skalenie, nierzidentyfiko- wane minerały cie- mne, glaukonit, cimen- ne, okruchy skaf- itowe	Sredniozarośnięty skalenie, nierzidentyfiko- wane minerały cie- mne, glaukonit, cimen- ne, okruchy skaf- itowe	Sredniozarośnięty skalenie, nierzidentyfiko- wane minerały cie- mne, glaukonit, cimen- ne, okruchy skaf- itowe

Tablica 2. Przybliżony, masowy skradać tyneków

Pozostaje zaprawy tj. próbki 4 i 6 to zaprawy wapienne z dodatkiem materiałów elastycznych (gliny) i kruszycywa z dobrze wyselekcjonowanego piasku. Zaprawa próbki nr 4 jest dosyć mocna, trudno ją przetamać o masowej proporcji spoliwa do wypełniacza 1:2,3 w odrożnieniu od próbki nr 6, stabej, o proporcji 1:4. Obie zaprawy cechuje wysoka wodochionność.

Ze wzgl&edу na bardzo wysoka nasisk&alikowosc w wodzie nie moza wyklichzc w zaprawie udzia&tu zmielonego wapienia, ktorego jednak metodami chemicznymi nie moza oznaczyc ze wzgl&edu na tozsamosci materiatow&al. Spowiwa wapieniego i kruszyla wapiennego, jest to ten sam zwiazek: wegla wapnia  $\text{CaCO}_3$ . Obecnosci biaych okruchow kremianowych w probkach zwiadze&ek: w<math>\text{CaCO}\_3</math>. Obecnosci biaych okruchow kremianowych w probkach 1,2,3,5 (w pozostatoci po wtyrawieniu w HCl) moze swiadczyc o ewentualnym dodatku szkla wodnego w trakcie sporzadzania zaprawy tyunkarskiej lub innych, naturalnych przyemieszek zwierajacych tzw. aktywna kremionke, ktora ma zdolnosc taczenia sie z wapnem w twarde zawieryzowane kremiane kremiany wapnia.

Wystąpieniem jest wierzchnia warstwa próbki nr 1 o grubości 1 mm kruszywie i nizszej wodochłoniącości (11,4%). Spodnie warstwy nie zawiązały się, wykonały je na wysokich wyselekcjach nowanym, średniozbiarnisty kruszywie. Tylni są niezbyt mocne, o wysokości walorach estetycznych wywołanych efektem optycznym.

Z badań chemicznych skadały zaprawy wynikły, że są to materiały wykorzystane na spowięcie wapiennym z kruszywem kwarcowym (piasek kopalny ze współwystępami w złożu produktami wietrzni skał granitoidalnych). Wierzchnie warstwy próbki 1 i 2 oraz próbki 3 i 5 to ozdobne tynki, wykonane bardzo starannie na rozinoxiarnistym piasku z dodatkitem miki o masowej proporcji spoiwa do wypfenacza około 1:2,5. Tynki te cechują wysoka nasąkliwość wodzie, wynosząca od 16 do 18%.

Na podstawie otrzymanych wyników badan można stwierdzić, że szczególnie obciążone solami azotany i chlorki: wapnia i sodu, w próbce nr 3 także znaczne ilości soli magnezowej, są próbki typu nr 1 i 3. Skład soli rozpuszczalnych w wodzie jest podobny: są to siarczan, wierzchniej warstwy tynku nr 2 wykryto także sól dużą ilość soli (0,88%) o skladzie jaksociowym zbliżonym do próbki 1, jednak jony chlorków wykryci w znacznej milijszej ilości.

Pozostałe próbki zawierają ponizej 0,5% soli, są to azotany i chlorki sodu. W próbce nr 5

występują także śladowo siarczan oraz kation wapnia.

Nr	proba	ilosc soli %	PH roztworu	$SO_4^{2-}$	$Cl^-$	$NO_3^-$	$Ca^{2+}$	$Mg^{2+}$	$Na^+$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		0,26	6,63																
5	0,51	6,98	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
4	0,39	7,18	-	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
3	2,45	6,97	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
2	0,88	6,77	+	6,61	+	6,61	+	6,61	+	6,61	+	6,61	+	6,61	+	6,61	+	6,61	+
1	2,16	6,67	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++

Tabela 3. Analiza ilościowa i jaksociowa soli rozpuszczalnych w wodzie

Wyniki analizy zamieszczono w tabeli 3.

Badaniom poddano wierzchnie warstwy próbek 1 i 2 oraz powierzchniowe fragmenty próbek 3,4,5,6.

#### 4.2. Analiza ilościowa i jaksociowa soli rozpuszczalnych w wodzie



5. Lokalizacja miejsc pobrania próbek.







Mirosława Koutny-Giedrys  
mgr konserwacji dzieł sztuki  
nr dyplomu 1008

Dotyczy renowacji stolarki okiennej i drzwiowej  
Nawiązuje do opracowania programu prac - pkt IV . Stolarka drzwiowa i okienna , z uwagi na zły stan zachowanego stolarki okiennej, dopuszcza się wymianę na nową. Stolarka wykonała  
z drewna, z zachowanym oryginalnym podziałem i detalem. W tym celu należy wykonać stan zachowanego stolarki okiennej, dopuszcza się wymianę na nową. Stolarka wykonała  
stolarka drzwiowa do zachowania i renowacji zgodnie z programem - dotyczy stolarki drzwiowej  
wejściowej oraz bocznych od strony schodów. Pozostała stolarka drzwiowa z uwagi na zły stan  
zachowanego powinna zostać zrekonstruowana w oparciu o oryginalną / należy wykonać  
inwentaryzację.

Aneks do opracowania -- Program prac konserwatorskich - remont elewacji willi przy al. Wojska  
Polskiego 72 w Szczecinie - 2016 r.  
Dotyczy renowacji stolarki okiennej i drzwiowej  
Nawiązuje do opracowania programu prac - pkt IV . Stolarka drzwiowa i okienna , z uwagi na zły stan zachowanego stolarki okiennej, dopuszcza się wymianę na nową. Stolarka wykonała  
z drewna, z zachowanym oryginalnym podziałem i detalem. W tym celu należy wykonać stan zachowanego stolarki okiennej, dopuszcza się wymianę na nową. Stolarka wykonała  
stolarka drzwiowa do zachowania i renowacji zgodnie z programem - dotyczy stolarki drzwiowej  
wejściowej oraz bocznych od strony schodów. Pozostała stolarka drzwiowa z uwagi na zły stan  
zachowanego powinna zostać zrekonstruowana w oparciu o oryginalną / należy wykonać  
inwentaryzację.